



## Ajuste Configuração de extensão de linha HT503 x HT503

**PRODUTO:** HT503

**PROBLEMA:** Após os ATA's serem configurados não tem tom de linha, não faz nem recebe chamada.

**SOLUÇÃO:** Solicitar ao cliente que revise as configurações conforme o manual do link [http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/peer\\_to\\_peer\\_HT502-HT-503\\_0.pdf](http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/peer_to_peer_HT502-HT-503_0.pdf) e fazer os seguintes ajustes:

No HT503 onde esta a linha PSTN, acessar a interface web e fazer as seguintes modificações:

FXO Port → FXO Termination → Enable Current Disconnect → Selecionar a opção No.

FXO Port → FXO Termination → Enable PSTN Disconnect Tone Detection → Selecionar a opção Yes.

**FXO Termination**

*Enable Current Disconnect:*  No  Yes (Default Yes. If set to yes, enter threshold below)

*Current Disconnect Threshold (ms):*  (50-800 milliseconds. Default 100 milliseconds)

*Enable PSTN Disconnect Tone Detection:*  No  Yes (Default No)